


PRODUKT	AVD.	GRUPP
P	6	62
BETR. Rattvibrationer vid bromsning 240, 260		NR 6
		DATUM Febr 77

Service meddelande

Åtgärd mot rattvibrationer vid bromsning

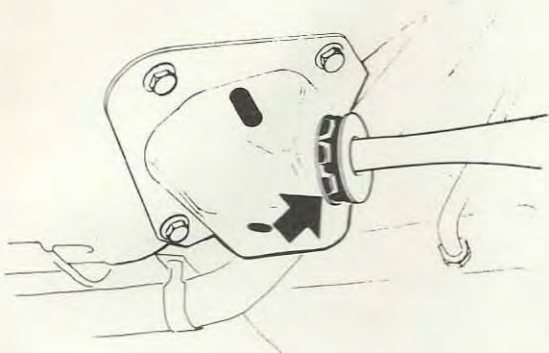

För att minska problemet med rattvibrationer vid bromsning, rekommenderas byte av den bakre bussningen för höger länkkarm.




1205826-9



1221982-0

Den befintliga mjuka bussningen (detaljnummer 1205826-9) byts till det hårdare utförandet (detaljnummer 1221982-0), som är standard på vänster sida.

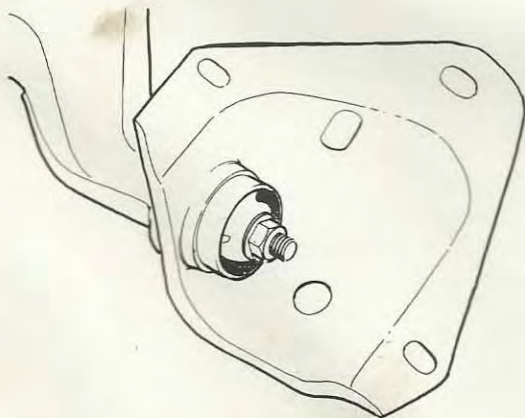

Vid byte av bussning behöver inte länkkarmen demonteras. Det räcker med att skruva bort den bakre länkkarmskonsolen.

Se även SM P-6-62 nr 2, för montering av konsol.

Den hårdare bussningen är införd i produktionen på bilar avsedda för svenska marknaden fr.o.m:

242	chassi nummer	106189
244	- "-	197056
245	- "-	128453
264	- "-	37507
265	- "-	9009