

PRODUKT	AVD.	GRUPP
P	8	85
BETR.	NR.	
Sitskontakt, bältesvarning	201	
200	DATUM	
	Mars 1989	


Ingen bältesvarning för passagerarstolen

På bilar av 1989 års modell (i Sverige även 1988 sent. utf.) finns ingen bältesvarning för passagerarstolen.

Det finns ingen sitskontakt under stolen och därför ska ledningen från bälteslåset vara avklippt.

~~Som reservdel används samma lås till både förar- och passagerarstol.~~ När passagerarsidans bälteslås bytts, måste därför en ledning klippas av på bälteslåsets kablage.

(Från 1990 års modell behöver ingen ledning klippas, eftersom bilens övriga kablage då är ändrat.)

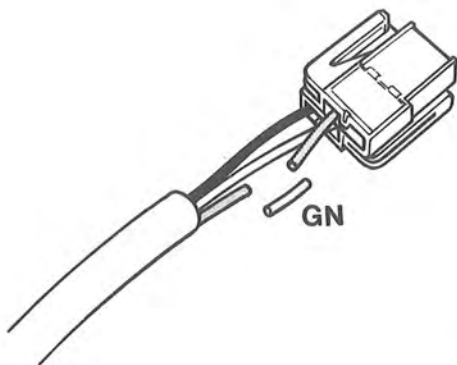

Vid byte av passagerarstolens bälteslås

Klipp den gröna ledningen vid kontaktstycket.

(Om inte detta görs, kommer varningslampan att blinka även om ingen passagerare sitter i stolen. Den slocknar dock när bältet sätts i låset.)